


WAGNER

2 års
garanti




Översättning av original-driftsinstruktionen

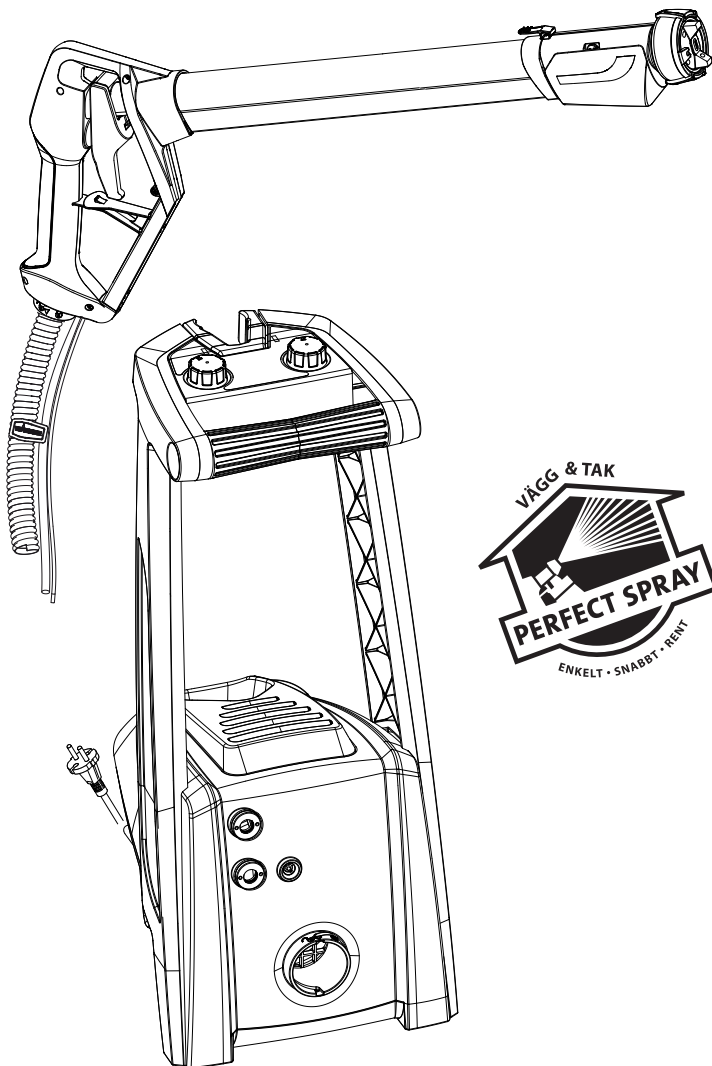


WallPerfect
W 985E
S




ÖVERSIKT

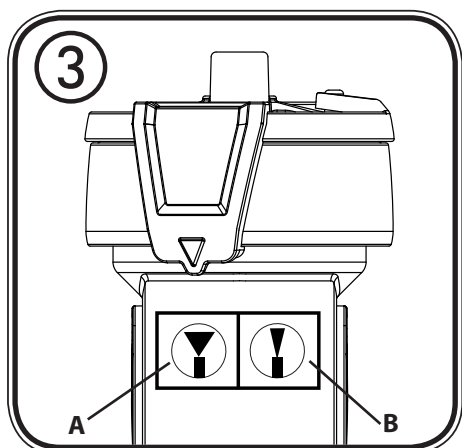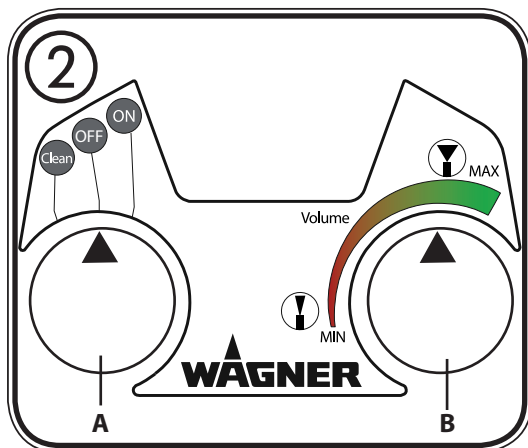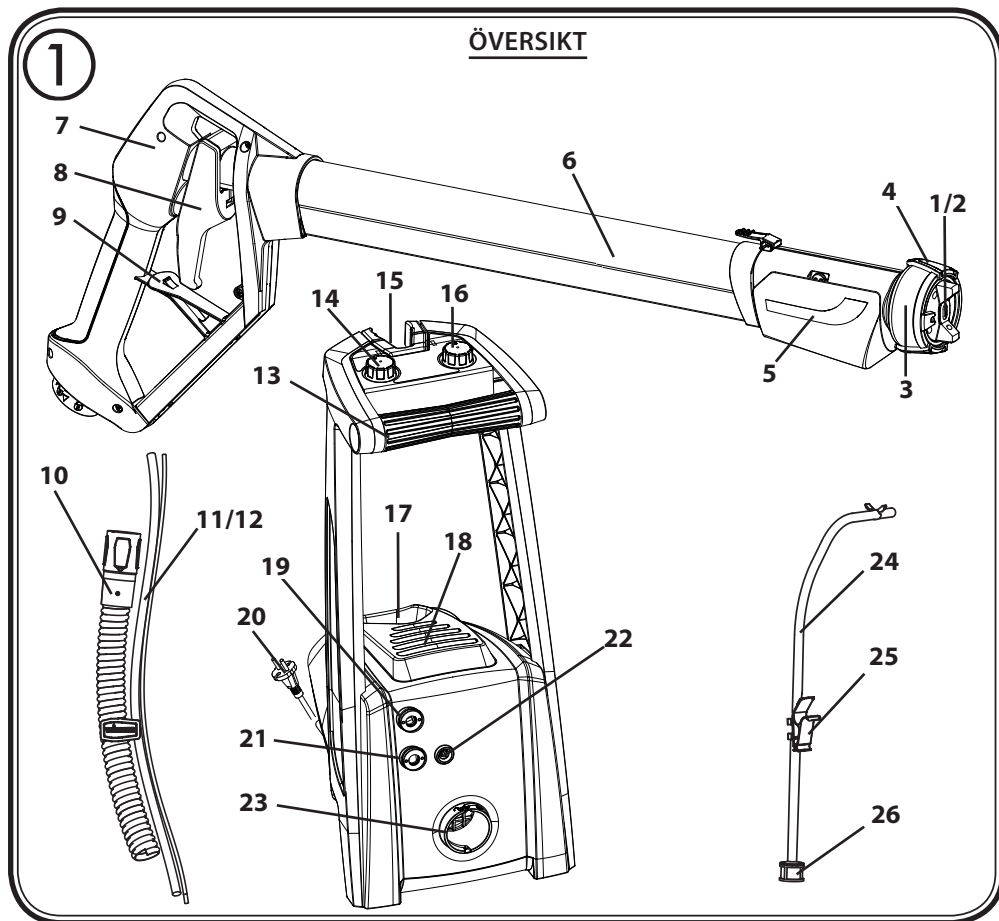


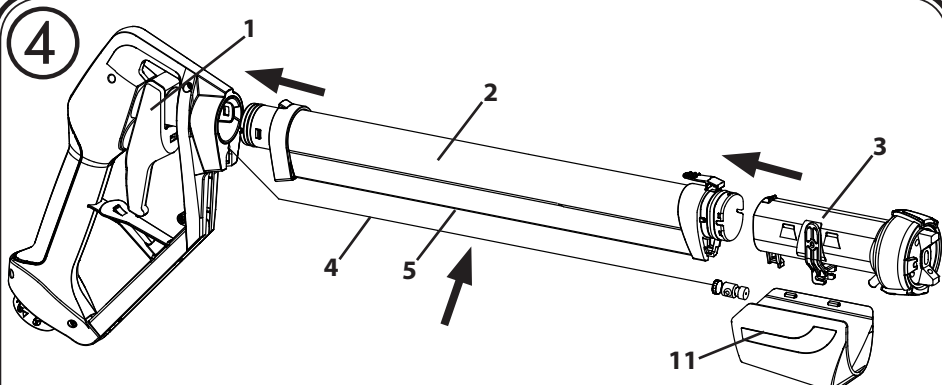



4 A

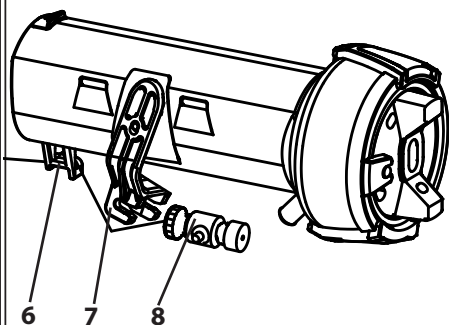

4 B

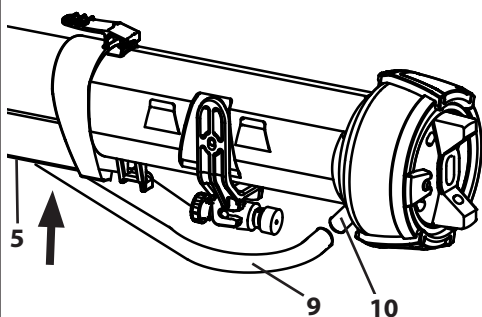


5

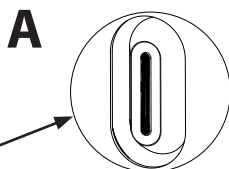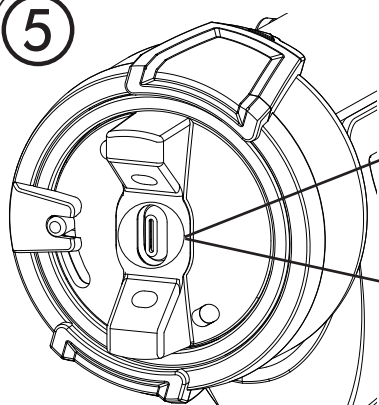





OK




B



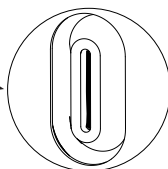


NOT OK

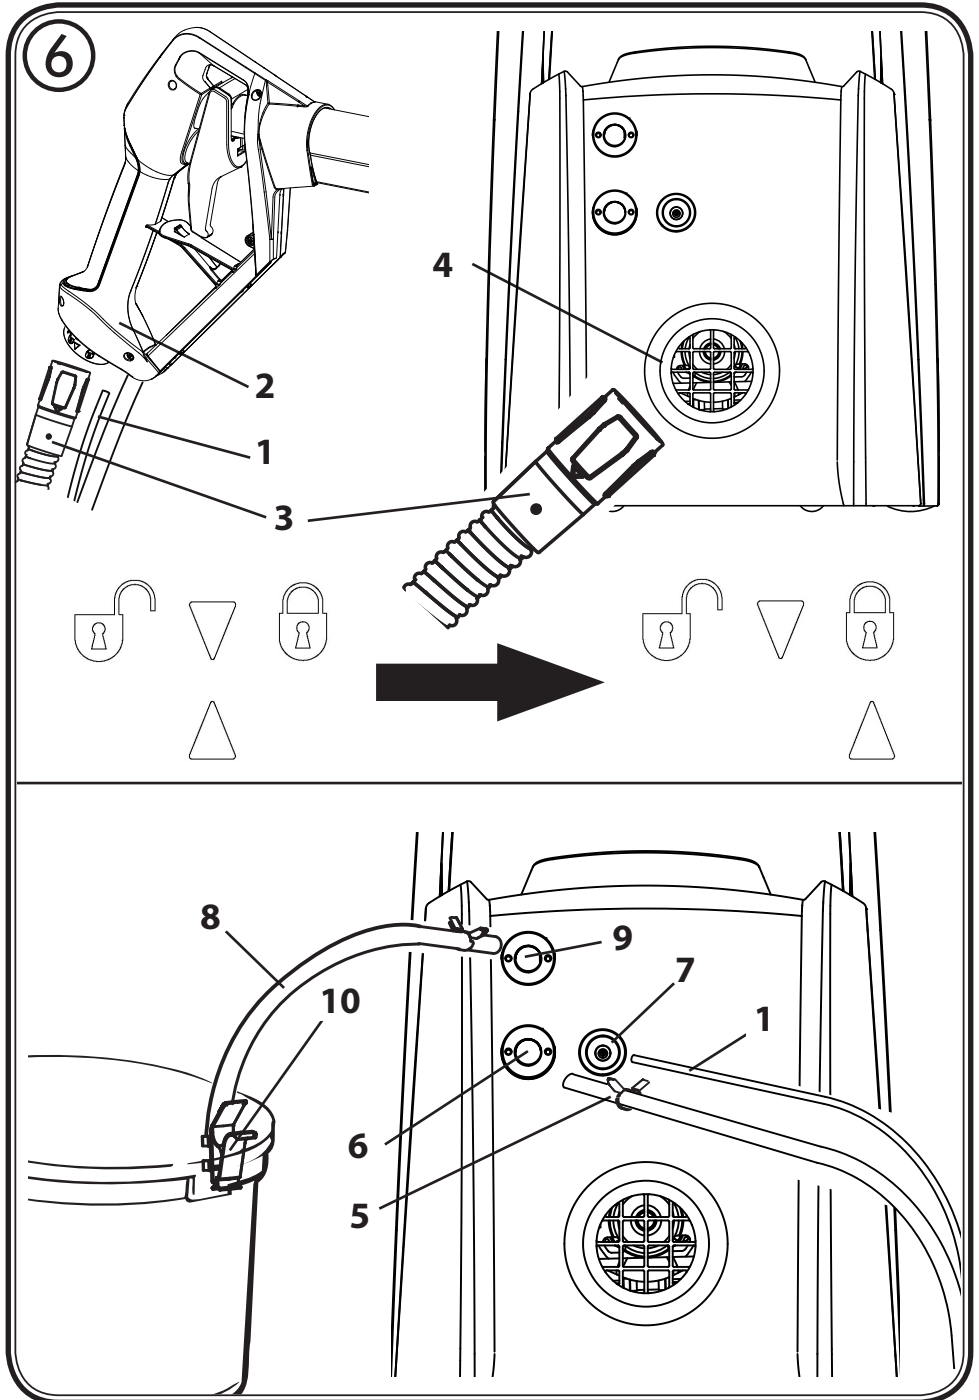


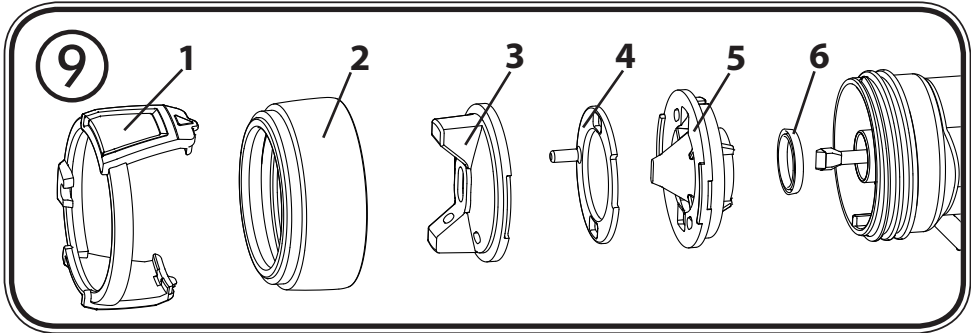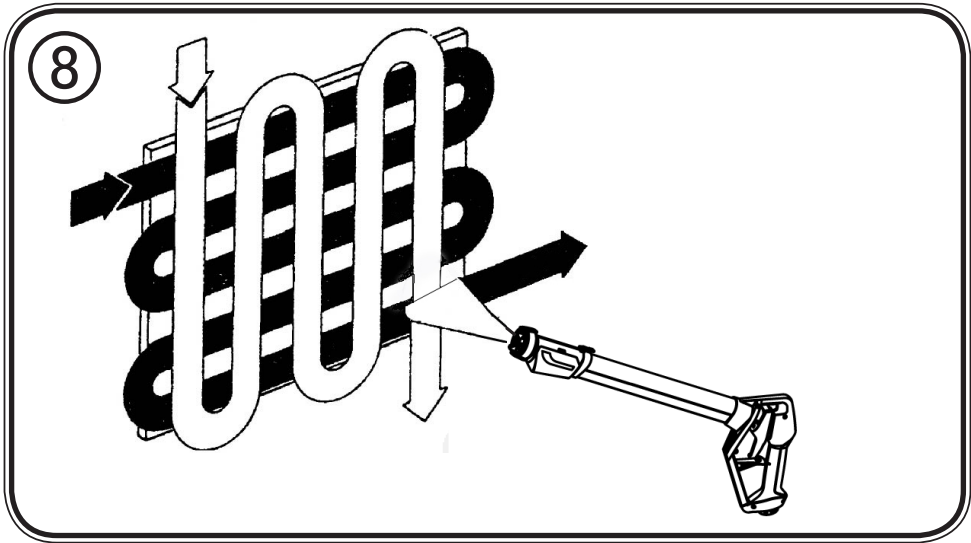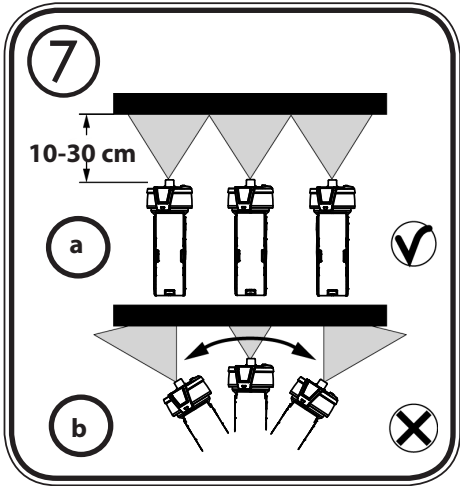

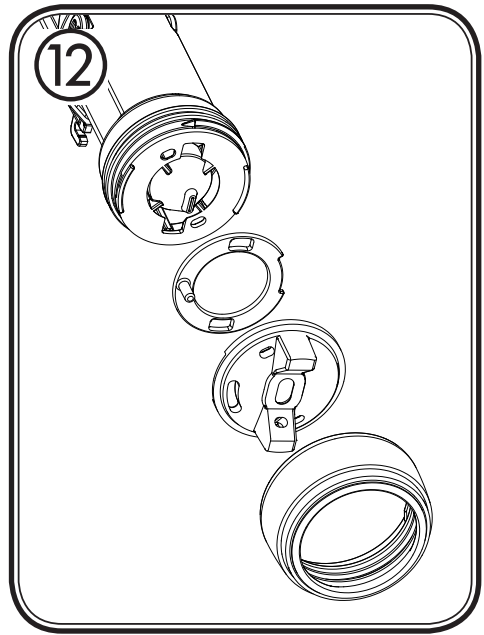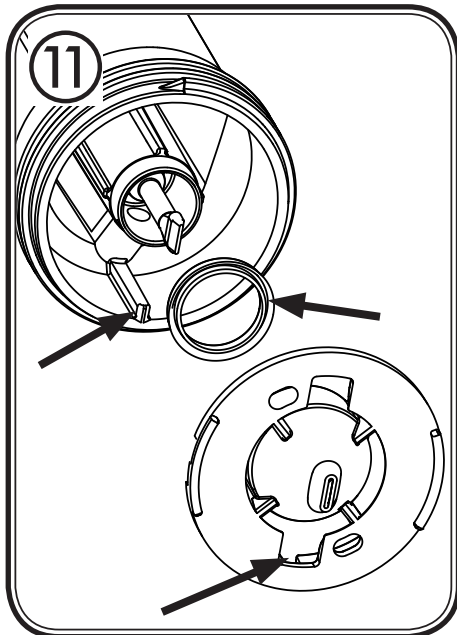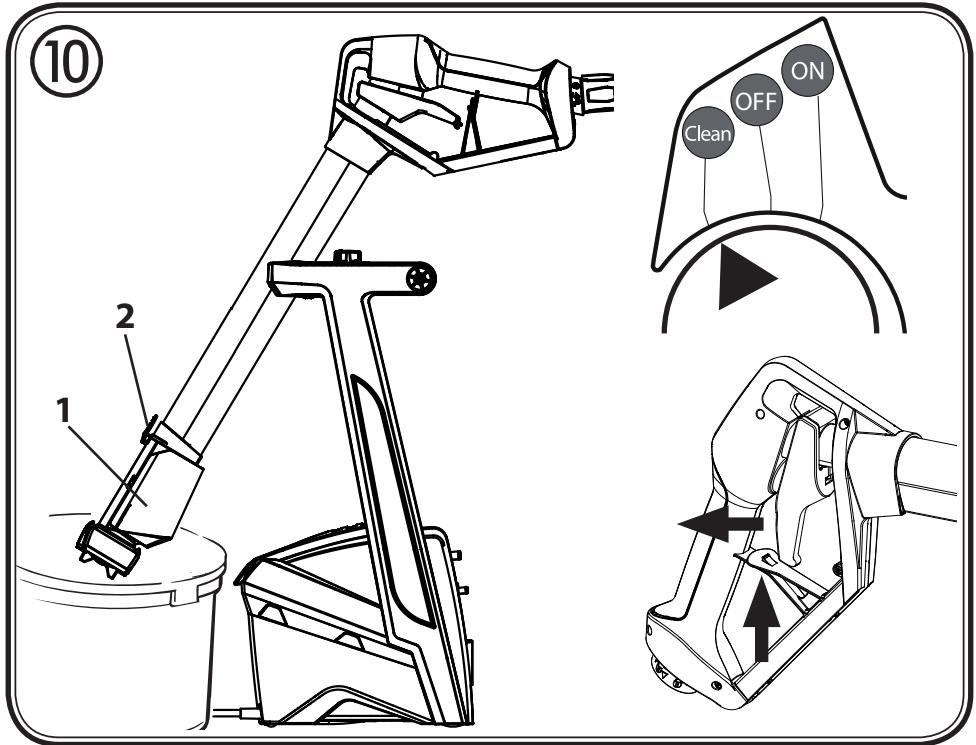

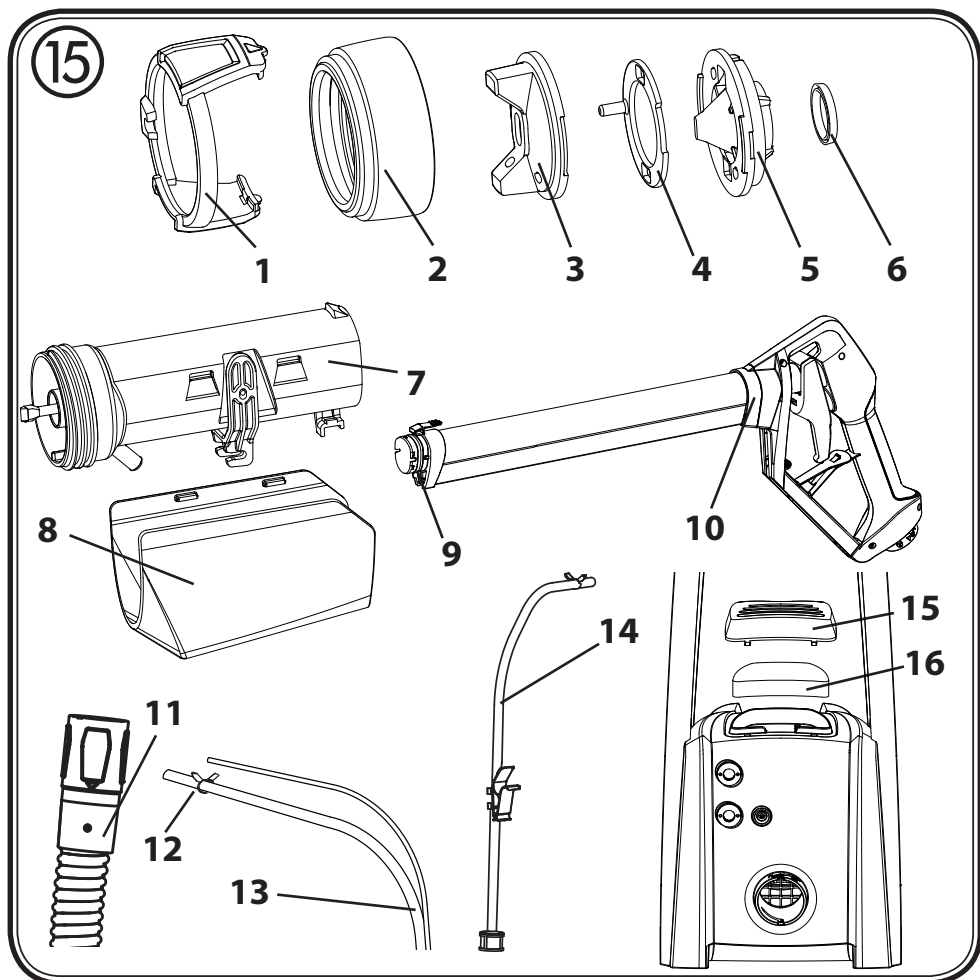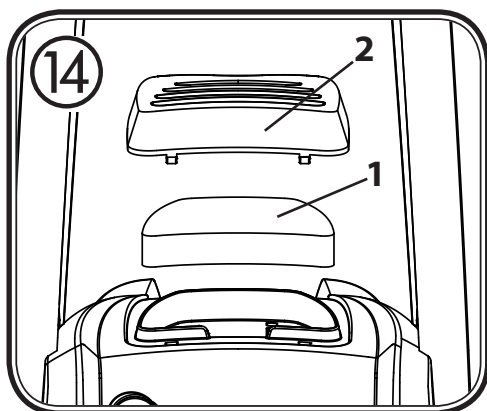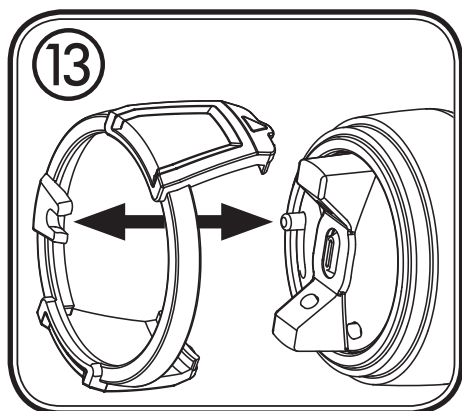



16

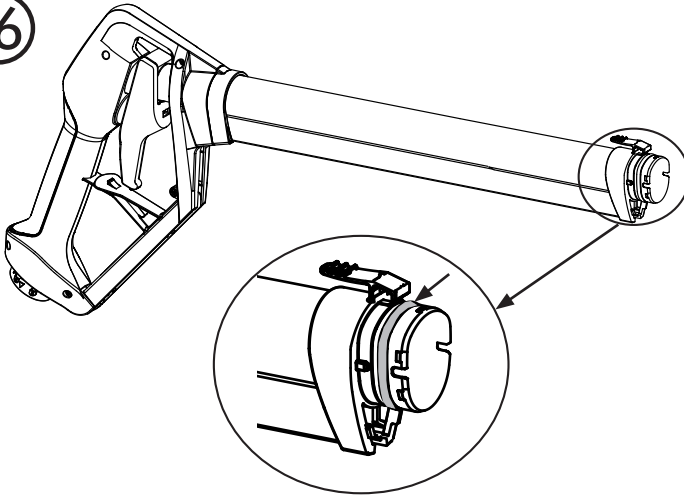

Vi önskar er lycka till med ert köp av WAGNER färgspruta.

Du har köpt en märkesprodukt som behöver rengöras och skötas noggrant för en problemfri funktion. **Läs noga igenom bruksanvisningen innan utrustningen tas i bruk, och följ säkerhetsanvisningarna. Förvara bruksanvisningen på en säker plats.**

Förklaring av använda symboler

	Denna symbol varnar för en möjlig fara för dig och apparaten. Under denna symbol finns viktig information om hur man undviker skador på person och apparat.
	Fara för el-stöt
	Anger användningstips och andra speciellt användbara anvisningar.
	Inställning för en bred stråle
	Inställning för en smal stråle
	Med denna symbol betecknas apparater och tillbehör som är lämpliga för bearbetning av färger till innerväggar (dispersion och latexfärg).

Allmänna säkerhetsanvisningar

OBS!



Läs igenom samtliga anvisningar. *Underlåtenhet att följa de anvisningar som följer kan orsaka elektriska stötar, brand och/eller svåra skador. Begreppet "elverktyg" som används nedan avser nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg (utan nätsladd).*

1. Arbetsplats

- Håll arbetsområdet rent och städat.** Oordning och dåligt belysta arbetsområden kan medföra olyckor.
- Arbeta inte med utrustningen i en omgivning med explosionsrisk, där det finns brännbara vätskor, gaser eller dammpartiklar.** Elverktyg bildar gnistor som kan antända damm eller ångor.

- c) **Se till att inga barn eller andra personer finns i närheten när du använder elverktyget.** *Om du blir störd kan du förlora kontrollen över utrustningen.*

2. Elsäkerhet

- a) **Utrustningens anslutningskontakt måste passa i stickuttaget. Kontakten får inte förändras på något sätt. Använd inte adapterkontakt tillsammans med skyddsjordade utrustningar.** *Oförändrade kontakter och passande stickuttag minskar risken för en elektrisk stöt.*
- b) **Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. på rör, element, spisar och kylskåp.** *Risken för en elektrisk stöt är större om din kropp är jordad.*
- c) **Utsätt inte utrustningen för regn eller väta.** *Om vatten tränger in i en elutrustning ökar risken för elektriska stötar.*
- d) **Använd inte sladden för att bära utrustningen, hänga upp den eller för att dra kontakten ur stickuttaget. Se till att sladden hålls på avstånd från värme, olja, vassa kanter och rörliga delar på utrustningen.** *Skadad eller veckad sladd ökar risken för en elektrisk stöt.*
- e) **Om du arbetar med elverktyg utomhus måste förlängningssladden vara godkänd för utomhusbruk.** *Risken för en elektrisk stöt minskar om du använder en förlängningssladd avsedd för utomhusbruk.*

3. Personsäkerhet

- a) **Var uppmärksam och tänk på vad du gör. Använd elverktyget med förnuft. Använd inte utrustningen om du är trött, eller påverkad av droger, alkohol eller medicin.** *Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet vid användning av utrustningen kan medföra allvarliga skador.*
- b) **Använd personlig skyddsutrustning, och bär alltid skyddsglasögon.** *Om du använder personlig skyddsutrustning, som dammask, hals säkra skyddsskor, skyddshjälm eller hörselskydd, beroende på hur och vilket elverktyg du ska använda, minskar risken för skador.*
- c) **Undvik ofrivillig idrifttagning. Kontrollera att brytaren står i läget "FRÅN" innan du sätter i kontakten i stickuttaget.** *Olyckor kan inträffa om du har ett finger på brytaren när du bär utrustningen eller ansluter strömförsörjningen med utrustningen påkopplad.*
- d) **Ta bort inställningsverktyg eller skiftnycklar innan du kopplar på utrustningen.** *Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en rörlig del av utrustningen kan orsaka skador.*
- e) **Överskatta inte dig själv. Se till att du står stadigt och hela tiden har god balans.** *Då kan du kontrollera utrustningen bättre vid oväntade situationer.*
- f) **Använd lämplig klädsel. Bär inga vida kläder eller några smycken. Håll undan hår, kläder och handskar från rörliga delar. Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.**

- g) Detta aggregat är inte avsett att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller själslig förmåga eller personer utan erfarenhet och/eller kunskap, såvida inte arbetet sker under uppsikt av säkerhetsansvarig eller att denne gett tillräcklig utbildning i hur aggregatet ska användas. Barn måste hållas under uppsikt, så att de inte leker med aggregatet.

4. Noggrann hantering och användning av elverktyg

- a) **Överbelasta inte utrustningen. Använd det elverktyg som är avsett för arbetet.** Med rätt elverktyg arbetar du bättre och säkrare inom det angivna effektområdet.
- b) **Använd aldrig ett elverktyg med defekt brytare.** Ett elverktyg som inte kan kopplas till eller ifrån är farligt och måste repareras.
- c) **Dra ur kontakten ur stickuttaget innan du ställer in utrustningen, byter tillbehörsdelar eller lägger ifrån dig utrustningen.** Dessa försiktighetsåtgärder förhindrar att utrustningen startar oavsiktligt.
- d) **Förvara elverktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som inte känner till utrustningen eller inte har läst dessa anvisningar använda den.** Elverktyg kan vara farliga om de används av oerfarna personer.
- e) **Sköt om utrustningen noga. Kontrollera att rörliga delar fungerar felfritt och inte klämmer, att inte delar är trasiga eller så pass skadade att de påverkar utrustningens funktion. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder utrustningen.** Många olyckor orsakas av att elverktygen är dåligt underhållna.
- f) **Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg etc. i enlighet med dessa anvisningar och på det sätt som föreskrivs för den här speciella typen av utrustning. Ta hänsyn till arbetsförhållandena och den arbetsuppgift som ska utföras.** Farliga situationer kan uppstå om elverktyg används för något annat än vad de är avsedda för.

5. Service

- a) **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera utrustningen, och tillåt endast att originalreservdelar används.** Detta garanterar att utrustningens säkerhet bibehålls.
- b) **Om elkabeln till aggregatet råkar bli skadad, måste den bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller en annan person med elbehörighet, för att utesluta risker.**

Säkerhetsanvisningar för färgsprutor

- **Varning!** Använd andningsskydd: Sprutdimma och lösningsmedelsångor är hälsovådliga. Arbeta endast i väl ventilerade lokaler eller i lokaler med utsug. Vi rekommenderar att arbetskläder, hörselskydd och handskar används.

**OBS! SKADERISK!**

Rikta aldrig sprutan mot dig själv, personer eller djur.

**Tejpa tvunget över stickuttag och strömbrytare.**

Fara för el-stöt på grund av sprutmaterial som tränger in!

- Med färgsprutan får man endast spruta material som har en flampunkt på 21 °C eller högre (se uppgifterna på materialbehållaren. Riskklass A II och A III är tillåtna).
- Färgsprutan får inte användas för att spruta brännbara material.
- Färgsprutan får inte rengöras med en flampunkt som är lägre än 21 °C.
- Se upp för de faror som kan orsakas av det material som sprutas ut och beakta påskrifter på behållarna eller anvisningarna från materialtillverkaren.
- Spruta inte med några ämnen vars farlighet inte är känd.
- Maskinen får inte användas på platser som lyder under explosionsskydds-förordningen.
- För att förhindra risken för explosion vid sprutarbeten måste man sörja för god ventilation, naturlig eller artificiell.
- Se till att det inte finns några antändningskällor, t.ex. öppen eld, cigarrettrökning, gnistor, glödande trådar och heta ytor, i omgivningen vid sprutarbeten .
- Se till att inga lösningsmedelsångor från utrustningen sugas upp. Spruta inte på utrustningen!
- Maskinen är inte någon leksak. Låt därför inte barnen hantera eller leka med maskinen.
- Ta alltid ut el-kontakten från uttaget innan något arbete utförs på maskinen.
- Täck över ytor som inte skall sprutas. Observera att t.ex. vind kan göra att sprutdimman förs iväg långa sträckor och orsakar skador.
- Stäng alltid av maskinen innan sprutlansen sätts i hållaren.
- Turbinen är utrustad med en termosäkring, som stänger av turbinen vid överhettning. Koppla från aggregatet i ett sådant fall, dra ur nätkontakten och låt aggregatet svalna minst 30 minuter. Åtgärda orsaken till överhettningen, t.ex. böjd slang, igensatt luftfilter, övertäckta öppningar till luftinsuget.

Originaltillbehör och reservdelar från WAGNER borgar för att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda.

Tekniska data

Max viskositet:	3500 mPas
Spänning:	230 V ~
Upptagen effekt:	600 W
Finfördelningseffekt:	140 W
Max. sprutkapacitet	525 ml/min
Dubbel isolation:	
Ljudtrycksnivå:	< 70 dB (A)
Vibrationsnivå:	< 2,5 m/s ²
Luftslangens längd:	3,5 m
Vikt:	5,2 kg

Beskrivning (fig. 1)

1 Luftkåpa	2 Munstycke
3 Kopplingsmutter	4 Ställring för sprutstråle
5 Kåpa för spruthuvudet	6 Luftrör
7 Handtag	8 Avtryckarbygel
9 Spärr för avtryckaren	10 Luftslang
11 Materialslang	12 Styrslang
13 Bärhandtag	14 Flerfunktionsbrytare: TILL/FRÅN/Rengöring
15 Hållare sprutlans	16 Materialmängdsregulator
17 Droppskål	18 Kåpa för luftfilter
19 Anslutning för insugningsslang	20 Nätsladd
21 Anslutning för materialslang	22 Anslutning för styrslang
23 Anslutning för luftslang	24 Insugningsslang
25 Fästklammer insugningsslang	26 Inloppsfilter

Användningsområde

WallPerfect W 985E har utvecklats speciellt för påföring av färg på innerväggar.

Bearbetningsbara sprutmaterial

Vattenlöslig inomhusfärg (dispersioner och latexfärger)

Icke-bearbetningsbara sprutmaterial

Material som innehåller kraftigt slipande komponenter, fasadfärger, lut och syrahaltiga beläggningsämnen.

Lösningsmedelsbaserade väggfärger, lösningsmedelshaltiga och vattenbaserade lackfärger, lasyrer, grundfärger, 2-komponentslack, klarlack, täcklack för fordon, betsar och träskyddsmedel.

Material med en flampunkt som är lägre än 21 °C.

Förberedelse av arbetsplatsen

Tejpa tvunget över stickuttag och strömbrytare.

Fara för el-stöt på grund av sprutmaterial som tränger in!

Täck över alla ytor och föremål som inte skall sprutas, eller avlägsna dem från arbetsområdet.



Silikatfärger fräter på glas- och keramikytor. Alla sådana ytor måste därför absolut täckas över helt.

Förberedelse av sprutmaterialet



Sprutmateriäl som minst har rumstemperatur (t.ex. utspätt med varmt vatten) ger ett bättre sprutresultat.

OBS! Värm inte upp sprutmaterialet till över 40 °C.



Se till att materialkärlet står stabilt så att detta inte välts av misstag.

Med WallPerfect W 985 E kan inomhusfärgen sprutas utspädd eller utspädd. Se detaljerad information på färgtillverkarens tekniska datablad (→ Internet Download).

1. Rör materialet grundligt och späd det i kärlet enligt rekommenderad utspädning (ett rörverk rekommenderas för omrörning).

Spädningsrekommendationer

Spädningsrekommendationer	
Sprutmateriäl	
Färger till innerväggar (dispersioner och latexfärger)	spädes 0-10 %

2. Om matningsmängden är för låg även vid maximal mängdinställning späds materialet stegvis 5 - 10 % tills matningsmängden motsvarar dina krav.

Montering av sprutlans (bild 4)

- Sätt i lufrör (2) i handtaget (1).



Lufrör och handtag kan inte kopplas isär efter monteringen. Försök inte demontera dessa med våld!

- Sätt samman spruthuvud (3) lufrör (2).
- Linda av draglinan (4) och för den genom styrskenan (5) och över styrkrokarna (6) till spruthuvudet.
- Tryck bak utlösaren (7) och häng fast draglinan. Spänn draglinan lätt med ställskruven (8). (Bild 4 A)



OBS! Dra inte åt ställskruven (8) för kraftigt. Munstyckets öppning måste vara stängd (se bild 5 A), eftersom det i sådant fall kan tränga ut material utan avsikt.

- Skjut på materialslangens ände (bild 4 B, 9) utan klämma på rörstutsen (bild 4 B, 10) på spruthuvudet.
- För materialslangen tätt intill spruthuvudet och tryck tills handtaget är i styrskenan (5).
- Haka fast kåpan (11) på spruthuvudet.

Därefter slangen (bild 6)

- Sätt i styrslangen (1) i handtaget (2).
- Sätt i den tunnare änden av den svarta luftslangen (3) i handtaget (2) (kontrollera markeringen) och fixera den genom att vrida åt höger.
- Sätt i den tjockare änden av luftslangen (3) i luftslangsanslutningen (4) på basenheten (kontrollera markeringen) och fixera den genom att vrida åt höger.
- Stick på materialslangen (5) på materialslanganslutningen (6) och fixera med låsklämman.
- Stick på styrslangen (1) på styrslangsanslutningen (7).
- Stick på insugningsslangen (8) anslutningen för insugningsslangen (9) och fixera med låsklämman.
- Stick på fästklämman på insugningsslangen (10) på kanten av färgtråget.
- Skjut på insugningsslangen fram till botten av färgtråget.



Skjut inte in slangen så långt i färgtråget då den kan böjas och suga luft.

Kort förklaring av funktionsprincipen hos W985 E

W985 E suger ut beläggningssmaterialet direkt ur materialtråget. Vid munstycket finfördelas beläggningssmaterialet med hjälp av turbinen och samtidigt höjs det in i en luftmantel.

Inställningar på flerk Funktionsbrytaren (bild 2, A)

- | | | |
|-------|---|--|
| CLEAN | → | Pumpen är driftsredo och startas genom att dra i avtryckarbygeln.
Turbinen är fränkopplad.
Inställning för rengöring och förfyllning av systemet |
| OFF | → | Pump och turbin är fränkopplade = systemet är avstängt |
| ON | → | Pump och turbin är driftsredo. Genom att dra i avtryckarbygeln matas och finfördelas beläggningssmaterialet.
Inställning för arbete |

Inställning av materialmängd

Materialmängden måste ställas in efter typ av material (viskositet) och personlig arbetshastighet.

Denna inställning sker steglöst med materialmängdsregulatorn (bild 2, B)

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| mindre materialmängd | → | vrid åt vänster |
| större materialmängd | → | vrid åt höger |



Vi rekommenderar att börja med låg materialmängdsinställning och anpassa denna stegvis efter behovet.

Inställning av sprutstrålens bredd (bild 3)



A = bred sprutstråle (grön)

- För beläggning av stora ytor
- Vid arbete med stor beläggningsmängd (grönt område på mängdskalan)



B = smal sprutstråle (röd)

- För beläggning av mindre ytor, hörn och kanter
- Ställ materialmängdsregulatorn i det röda området av mängdskalan



För att minska färgdimman och för att förbättra sprutresultatet skall färgen på mängdskalan (röd eller grön) stämma överens med färgen på symbolen för sprutstrålbredden (röd eller grön).

Idrifttagande/ Fylla på systemet

- Ställ endast ifrån dig utrustningen på en jämn och ren yta.
- Innan du ansluter utrustningen till nätet måste du kontrollera att nätspänningen överensstämmer med uppgifterna på märkskylten.



OBS! Kontrollera innan maskinen startas att avtryckarbygeln inte är åtdragen/spärrad. En spärrad avtryckarbygel leder till oavsiktlig sprutning av färg.

Lås endast avtryckarbygeln under rengöring.

- Sätt i el-kontakten.
- Ställ flerk Funktionsbrytaren (bild 2, 1) på "Clean".
- Håll sprutlansen över färgtråget.
- Håll avtryckarbygeln intryckt tills färg kommer ut ur munstycket. Systemet är nu fyllt med färg och driftsredo.
- Ställ flerk Funktionsbrytaren (bild 2, 1) på "ON".

Sprutteknik

- Täck över ytor som inte skall sprutas.
- Det är lämpligt att göra ett sprutprov på kartong eller liknande yta för att fastställa passande inställningar.
Viktigt: Börja vid kanten av ytan som skall sprutas. Börja först med sprutrörelsen och tryck därefter på avtryckaren. Undvik att göra avbrott inom sprutytan.
- Välj ett avstånd på 10-30 cm.
Fig. 7 a: RÄTT jämnt avstånd till objektet
Fig. 7 b: FEL ojämnt avstånd ger en ojämn lackering
- Flytta sprutstrålen jämnt fram och tillbaka.
- För horisontellt arbete vrids sprutlansen 90°.
- En jämn styrning av sprutlansen ger en enhetlig kvalitet.
- Vid sprutmaterialbeläggning på munstycket och luftkåpan ska båda rengöras med vatten



Spruta med "korsande" rörelser vid färger med dålig täckförmåga eller vid kraftigt sugande underlag (fig. 8).



Vid filigransarbeten (t.ex. runt eluttag) skall inte avtryckaren dras åt helt. Därmed startas inte matarpumpen och endast det material som redan finns i systemet sprutas. Om det tar slut trycks avtryckarbygeln in helt för att åter fylla systemet.



Färg till innerväggar i kraftiga färgtoner ska påföras minst två gånger (första färglagret ska först torka). Därmed erhålls en täckande påföring.

Driftavbrott

- Stäng av utrustningen (ställ flerfunktionsbrytaren på "OFF").
- Ställ sprutlansen i hållaren.
- Håll ett tunt lager vatten ovanpå färgen för att undvika skinnbildning.
- Efter arbetsavbrottet ska munstyckets öppningar rengöras.

Avstängning och rengöring

En fackmässigt utförd rengöring är förutsättningen för en felfri drift av färgsprutan. Om sprutan rengjorts på ett icke fackmässigt sätt, eller inte alls, gäller inte garantin.



Vi rekommenderar att använda varmt vatten vid rengöring.

- 1) Stäng av utrustningen (ställ flerfunktionsbrytaren på "OFF").
- 2) Ta it insugningsslangen ur färgtråget.
- 3) Ställ flerfunktionsbrytaren på "CLEAN".
- 4) Håll sprutlansen över materialtråget och dra åt avtryckarbygeln för att pumpa ut resten av färgen ur systemet till materialtråget.
- 5) Stäng av utrustningen (ställ flerfunktionsbrytaren på "OFF").
- 6) Ställ tråget framför maskinen och fäst insugningsslangen däri.
- 7) Haka fast sprutlansen och sväng den fram över tråget med vatten. (Bild 10)



OBS! Lämna inte maskinen utan uppsikt under den automatiska rengöringen av pumpen. Slangarna kan lossas under rengöringsarbetet och leda till vattenskador.

- 8) Ställ flerfunktionsbrytaren på "CLEAN".
- 9) Dra åt avtryckarbygeln och tryck upp spärren för att fixera avtryckarbygeln. Låt vattnet cirkulera genom maskinen i ungefär 10 minuter för att rengöra pump och slangar. Byt vid behov vatten.
- 10) Lossa spärren genom att lås avtryckarbygeln.
- 11) Stäng av utrustningen (ställ flerfunktionsbrytaren på "OFF").
- 12) Ta sprutlansen ur hållaren och ta av kåpan från spruthuvudet.
- 13) Dra av materialslangen från rörstutsen på spruthuvudet.
- 14) Spänn draglinan med ställskruven. Dra bak utlösaren och häng ut draglinan.
- 15) Ta av spruthuvudet (bild 10, 1) genom att trycka in spaken (bild 10, 2).
- 16) Ta försiktigt av ställringen (bild 9,1) från huvmuttern (bild 9, 2). Lossa huvmuttern. Ta av luftkåpan (3), luftspjället (4), munstycket (5) och munstyckets packning (6) från spruthuvudet. (Bild 9)
- 17) Rengör luftkåpa, luftspjäll, munstycke och munstyckets packning grundligt.

OBS! Rengör aldrig tätningar, munstyckes- eller lufthåll med spetsiga metallföremål.

18) Ta av insugningsslangen och spola av insugningsfilter under flytande vatten.

19) Torka vid behov av sprutlansens utsida.

Hopmontering

- 1) Stick in munstyckstättningen med spåret (skåran) framåt i munstycket. Sätt i munstycket i spruthuvudet, observera spåren. (Bild 11)
- 2) Sätt i luftspjället i luftkåpan. Sätt på båda munstyckena och dra åt med huvmuttrar. (Bild 12)
- 3) Haka i ställringen i huvmuttern så att öljetten sitter på stiftet i luftkåpan. (Bild 13)

Underhåll (bild 14)

Kontrollera luftfiltret (1) efter varje användning och byt beroende på nedsmutsning. Lägg i nytt luftfilter (art.nr 2310812) och sätt åter på locket (2).



VIKTIGT! Använd aldrig utrustningen utan luftfilter, smuts kan sugas in och påverka driften.

Förvaring



Förvara endast maskinen korrekt rengjord.

- Förvara endast maskinen korrekt rengjord.
- Efter användning appliceras ett tunt lager smörjfett på dom markerade platserna. (Fig. 16)
- Lossa draglinan.
- Lossa på spärren till avtryckarbygeln.

Reservdelslista (fig. 15)

Pos	Benämning	Best.nr
1,2	Ställring för sprutstråle, kopplingsmutter*	2310 811
3,4,5,6	Munstycken, set *	2310 810
6	Munstyckstättning (2x)	2304 433
1-7	Spruthuvud, komplett *	2308 113
8	Kåpa för spruthuvudet	2308 176
9	O-ring	2308 158
9,10	Sprutlans *	2310 816
11	Luftslang	2308 127
12	Låsklämma	2308 123
13	Materialslang och Styrslang*	2314 168
14	Insugningsslang, komplett	2308 116
15	Kåpa för luftfilter	2308 132
16	Luftfilter (2x)	2310 812
	Glidfett	9892 550

* Markerade delar kan endast beställas som ett set!

För ytterligare information om WAGNERS produktutbud för renovering, se www.wagner-group.com

Störningsavhjälpning

Fel	Orsak	Åtgärd
Inget sprutmaterial kommer ut ur munstycket	• Dra inte åt avtryckarbygeln helt, så startas inte matarpumpen. • Styrslangen blockerad eller skadad • Munstycket igentäppt • Materialmängdsinställningen vriden för långt åt vänster • Behållaren tom • Insugningsslang igensatt • Insugningsslangen har lossnat från basenheten • Insugningsslang är inte i färgen • Draglinan lös eller för lite spänd • Materialslangen har lossnat från spruthuvudet eller basenheten • Pumpen är defekt	→ Dra in avtryckarbygeln helt → Rengör eller byt ut → Rengör → Vrid åt höger → Ny färgbehållare → Rengör insugningsslangen → Fäst åter insugningsslangen → Doppa ner insugningsslangen → Häng fast draglinan och spänn den → Fäst åter materialslangen → Kontakta Wagner Service
Sprutmaterial droppar efter ur munstycket	• Uppbyggnad av sprutmaterialrester på luftkåpa, munstycke eller nål • Munstycket löst • Munstyckstätningen utsliten • Munstycket utslitet • Draglinan är för hårt spänd	→ Rengör → Dra fast kopplingsmuttern → Byt ut → Byt ut → Sänk spänningen
För grov finfördelning	• För stor materialmängd • Materialmängdsinställningen vriden för långt åt höger • Munstycket förorenat • Sprutmaterialet för trögflytande • Luftfiltret kraftigt nedsmutsat • Smal sprutstråle (röd) har valts vid hög materialmängd	→ Vrid materialmängdsinställningen åt vänster → Rengör → Späd ut mer → Byt ut → Koppla om till bred sprutstråle (grön)
Sprutstrålen pulserar	• Sprutmaterialet i behållaren börjar ta slut • Filtret i insugningsslangen igensatt. • Munstyckstätningen utsliten • Luftfiltret kraftigt nedsmutsat	→ Fyll på → Rengör → Byt ut → Byt ut

Fel	Orsak	Åtgärd
Sprutmaterial gardinbildning	- För mycket sprutmaterial pålagt - Sprutmaterialet för lättflytande	→ Vrid materialmängdsinställningen åt vänster Fördela överflödigt material på väggen med färgvalsen → Minska materialmängden och för på i flera lager
För mycket dimma från sprutmaterial (overspray)	- För stort avstånd till sprutobjektet - För hög materialmängd - Bred sprutstråle (grön) har valts vid låg materialmängd	→ Minska sprutavståndet → Vrid materialmängdsinställningen åt vänster → Koppla om till smal sprutstråle (röd)
Det går inte att ställa in färgstrålens bredd	- Ställringen är inte sammankopplad med stiftet på luftkåpan - Luftspjället igenklistrat	→ Koppla samman ställringen med stiftet → Demontera spruthuvudet och rengör det
Dålig täckning på väggen	- Sprutmaterialet för kallt - Kraftigt sugande underlag eller färg med dålig täckförmåga - Avståndet för stort - Materialmängd och sprutstråle är inte korrekt avstämda efter varandra	→ Värm upp sprutmaterialet (till max 40 °C) → Spruta med korsande rörelser (fig. 8) → Närmare föremålet → Optimera inställningarna
Beläggingsmaterialet sprids inte	- Flerfunktionsbrytaren står på "Clean" - Aggregatet överhettat - Turbinen är defekt	→ Ställ flerfunktionsbrytaren på "ON" → Dra ur nätkontakten, låt aggregatet svalna i 30 minuter, böj inte luftslangen, kontrollera luftfiltret, täck inte över öppningarna till luftinsuget → Kontakta Wagner Service

Miljöskydd



Utrustningen inklusive tillbehör ska skrotas på ett miljöriktigt sätt. Den får inte kastas i hushållssoporna. Var miljömedveten! Lämna utrustningen till kommunens återvinningscentral eller fråga leverantören.

Viktiga anvisningar om produktansvaret!

Till följd av en sedan den 1 januari 1990 gällande EU-förordning har tillverkaren endast ansvar för sin produkt, då alla delar härstammar från tillverkaren eller har godkänts av denna, samt då utrustningen har monterats och används korrekt. Vid användning av tillbehör eller reservdelar från andra leverantörer kan tillverkarens ansvar helt eller delvis bortfalla.

2 års garanti

Garantin gäller i 2 år, räknat från inköpsdagen (kassakvitto).

Den omfattar och inskränker sig till gratis åtgärdande av fel, där det går att påvisa att vi har använt felaktigt material vid tillverkningen eller gjort ett monteringsfel, eller gratis leverans för att ersätta defekta delar.

Vid användning eller drift, samt egna monteringar eller reparationer, som inte är beskrivna i vår bruksanvisning, upphör garantin att gälla. Dessutom gäller inte garantin för förslitningsdelar. Garantin gäller inte för yrkesmässig användning. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att avgöra vad som är ett garantifall.

Garantin upphör att gälla om utrustningen har öppnats av andra personer än servicepersonal från **WAGNER**.

Garantin gäller inte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på bristande underhållsarbete.

Vid ett garantiärende måste innehavaren kunna visa upp originalkvittot på förvärvet.

I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, utesluter vi allt ansvar för person-, sak-, eller följdskador, i synnerhet när utrustningen har använts till annat ändamål än som är angivet i bruksanvisningen, inte har startats eller reparerats enligt vår bruksanvisning, eller reparationer utförts självständigt av en icke-fackman.

Reparationer och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som beskrivs i bruksanvisningen, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik.

Vänd er till inköpsstället vid garantireklamation eller reparation.

**CE Försäkran**

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument:

2006/42/EG; 2004/108 EG; 2002/95/EG; 2002/96/EG

Använta harmoniserade normer:

EN 55014-1: 2006, EN 55014-2: 2001, EN 61000-3-2: 2006,

EN 61000-3-3: 2005, EN 60335-1: tills A13:2009, EN 50366: 2006; EN 50144-2-7: 2000

i.V. T. Jeltsch
Vice President
Product Strategy & Planning

i. V. J. Ulbrich
Development Manager
Dokumentationsansvarig

J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf

D

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
☎ Hotline 0180/1000 227
☎ +49/ (0) 75 44/ 505-1169

WAGNER

CZ

E-Coreco s.r.o.
Na Roudné 102
301 00 Plzen

☎ +420 739 359 518 ☎ +420 227 077 364

WAGNER

B

Wagner Spraytech Belgie
Veilinglaan 58
1861 Meise-Wolvertem

☎ +32/2/2 69 46 75 ☎ +32/2/2 69 78 45

WAGNER

E

J. Wagner Spraytech Ibérica S.A.
Ctra. N-340, Km 1245,4
08750 Molins de Rei (Barcelona)

☎ +34/93/6 80 00 28 ☎ +34/93/6 68 01 56

WAGNER

F

Wagner France S.a.r.l.
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
8 voie la Cardon
91127 Palaiseau Cedex

☎ 0 825 011 111 ☎ 0169 81 72 57

WAGNER

SLO

Adresa servisa:
GMA Elektromehanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 115,
Ljubljana 1000/Slowenien

☎ +386(1)/583 83 04 ☎ +386(1)/518 38 03

WAGNER

DK/S

Wagner Spraytech
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Tåstrup

☎ +45/43 27 18 18 ☎ +45/43 43 05 28

WAGNER

H

Magyarországi szerviz
Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór

☎ +36(-22)/407 321 ☎ +36(-22)/407 852

WAGNER

CH

J. Wagner AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten

☎ +41/71/7 57 22 11 ☎ +41/71/7 57 23 23

WAGNER

PL

PUT Wagner Service
ul. E. Imieli 14
41-605 Swietochlowice

☎ +48/32/2 45 06 19 ☎ +48/32/2 41 42 51

WAGNER

SK

Phobos Corporation Spol.r.o
Stanicna 6, 92700 Sala
Slowakei

☎ +421/31/7 70 78 84 ☎ +421/31/7 70 22 42

WAGNER

HR

Adresa servisa:
EL-ME-HO
Horvatinčičev put 2
10436 Rakov Potok/Kroatien

☎/☎ +385(-1)65 86 - 028

WAGNER

NL

Wagner Spraytech Benelux B.V.
Zoonebaan 10
3542 EC Utrecht

☎ +31/30/2 41 41 55 ☎ +31/30/2 41 17 87

WAGNER

AUS

Wagner Spraytech
Australia Pty. Ltd.,
14-16 Kevlar Close,
Braeside, VIC 3195/Australia

☎ +61/3/95 87 20 00 ☎ +61/3/95 80 91 20

WAGNER

GB

Wagner Spraytech (UK) Ltd.
The Coach House
2 Main Road
Middleton Cheney OX17 2ND

☎ UK-Helpline 0844 335 0517
5 p per minute (landline)

WAGNER

www.wagner-group.com